

---

## SB, R40Li Software MSW 2.02 freigegeben, R40Li, 2012-02

### Allgemeine Hinweise

Für den R40Li wurde neue Software freigegeben. Es wird empfohlen, jeden R40Li vor Lieferung an den Endkunden mit einer niedrigeren als der nachstehenden Seriennummer zu aktualisieren. Bereits verkaufte Geräte sollten bei der nächsten Wartung aktualisiert werden.

Die neue Software umfasst die folgenden Änderungen:

- Zuverlässigerer Alarm
- Zuverlässigere Anti-Diebstahl-Funktion im Fehlermodus
- Mehrere kleinere Softwareverbesserungen (hier nicht im Detail beschrieben)

Die neue Software wurde für Geräte ab Seriennummer 120500665 eingeführt.

Verwenden Sie die automatische Programmierung in Autocheck EXP zur Aktualisierung des R40Li.

### Detaillierte Informationen

#### Zuverlässigerer Alarm

Ein Problem bei vorangegangenen Versionen der Hauptsoftware (MSW) bestand darin, dass der Diebstahlalarmsummer bei temporärerem Leistungsverlust der Ladestation startete, der normalerweise durch Stromabschalten in der Steckdose verursacht wird. Bei Wiedereinschalten konnte der Alarm starten. Dieses Problem wurde in der neuen Hauptsoftware (MSW) behoben.

#### Zuverlässigere Anti-Diebstahl-Funktion im Fehlermodus

Ein Problem bei vorangegangenen Versionen der Hauptsoftware (MSW) bestand darin, dass der Diebstahlalarm durch den Hebesensor nicht aktiviert wurde, **wenn** der Mäher angehoben wurde **und** der Mäher durch eine Fehlermeldung gestoppt wird **und** sich nicht im Standby-Modus befindet. Bitte beachten Sie, dass der Alarmsummer weiterhin durch den Kippsensor aktiviert wird, z. B. falls der Mäher am Handgriff an der Hinterseite des Geräts angehoben wird.

### Software-Version

Die neue Software umfasst die folgenden Versionen:

- Hauptsoftware (MSW): 2.02.00 (neu)
- MMI-Software (MMI): 2.03.00
- Subsystem-Software (SSW): 2.00.00

Alle drei Versionen werden automatisch auf den Mäher heruntergeladen, wenn die automatische Programmierung in Autocheck EXP verwendet wird.

---