

## SB, Klemmende Räder, Powermax 42 und 36 E/A Li, 2012-06


### Betroffene Produkte:

Alle Powermax-Modelle 42 und 36 E/A Li mit Herstellungsdatum nach W 50/2009.

**Produktnummern:** 4037, 4043, 4035 und 4041

### Serviceinformationen:

Es gab einige Kundenrücksendungen mit der Beanstandung, dass die Räder bei Gebrauch des Rasenmähers nicht frei laufen. Das Problem tritt auf, wenn das Rad gegen den inneren Teil der Radachse gedrückt wird und dann an der Achse festklemmt.

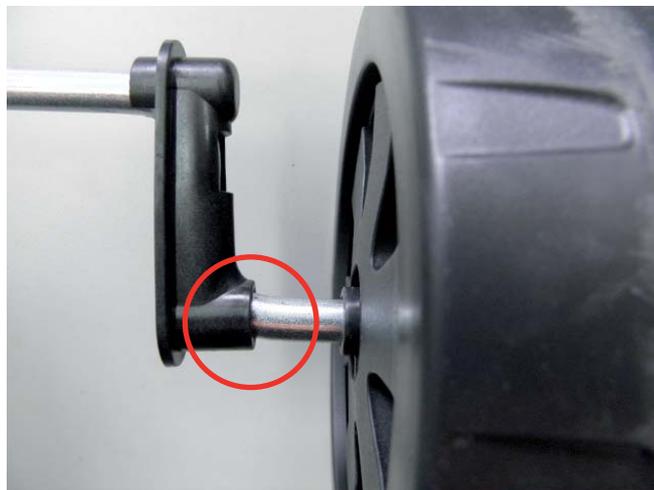

**Vor-Ort-Behebung:** Bei Produkten, die bereits auf dem Markt sind, kann das Problem durch Hinzufügen einer Scheibe und einer neuen Starlock-Scheibe behoben werden. Eine dauerhafte Lösung wird so schnell wie möglich in der Produktion eingeführt.

Artikelnummern der Teile zur Vor-Ort-Behebung: **Scheibe: 5811571-01, Starlock-Scheibe: 5149680-00.** Pro Radachse werden 1 Scheibe und 1 Starlock-Scheibe benötigt.

